

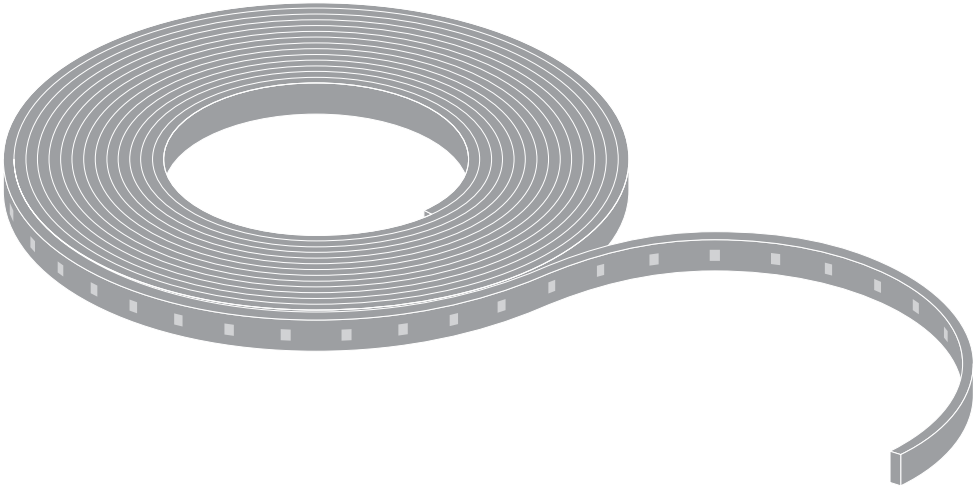


## LED STRIP VALUE IP65

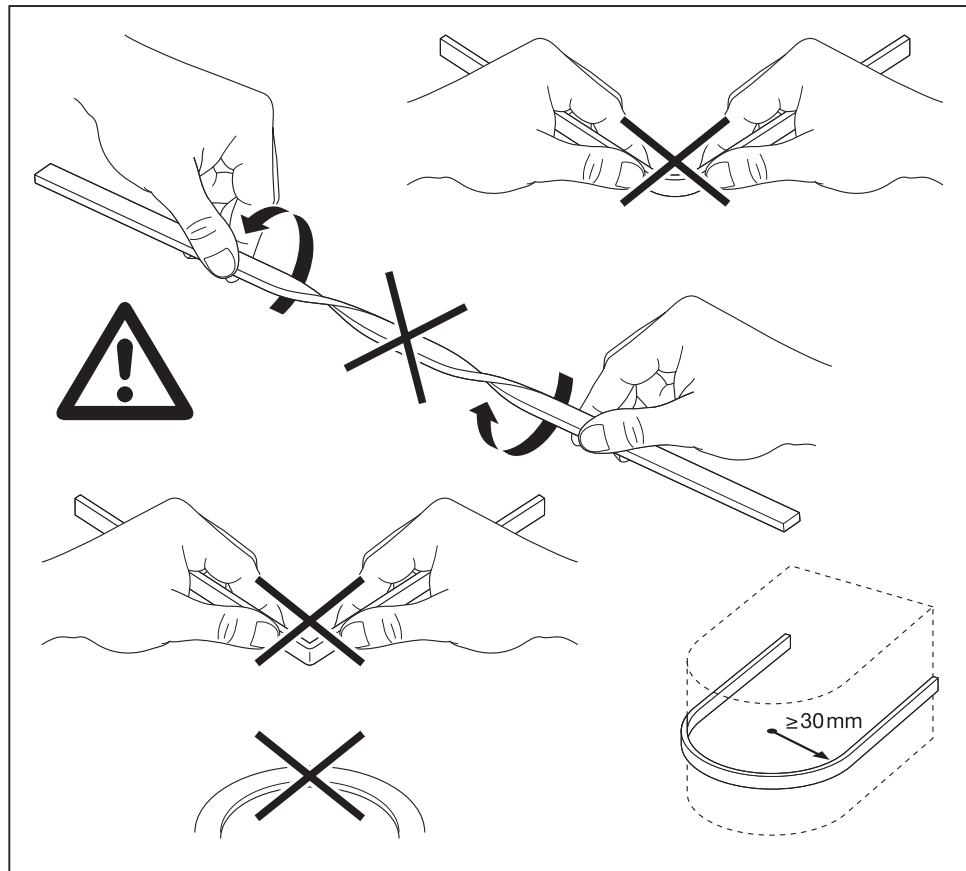




	EAN	l x w x h [mm]	V <sub>DC</sub>	W	W/m*	lm	lm/m*	lm/W*	K	ꞑ (°C)	∇	R <sub>a</sub>
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	5000x10x4.1	24V	14.5	3.0	1200	285	95	2700	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	5000x10x4.1	24V	14.5	3.0	1244	295	98	3000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	5000x10x4.1	24V	14.5	3.0	1315	310	103	4000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	5000x10x4.1	24V	14.5	3.0	1315	310	103	6500	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	5000x10x4.1	24V	27	5.5	2151	510	93	2700	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	5000x10x4.1	24V	27	5.5	2196	520	95	3000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	5000x10x4.1	24V	27	5.5	2400	540	98	4000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	5000x10x4.1	24V	27	5.5	2400	550	100	6500	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	5000x10x4.1	24V	55	12.0	3822	930	78	2700	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	5000x10x4.1	24V	55	12.0	3973	950	79	3000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	5000x10x4.1	24V	55	12.0	4062	990	83	4000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	5000x10x4.1	24V	55	12.0	4062	990	83	6500	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	5000x10x4.1	24V	61	12.0	5129	1320	110	2700	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	5000x10x4.1	24V	61	12.0	5200	1340	112	3000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	5000x10x4.1	24V	61	12.0	5511	1370	114	4000	-20...+40	105°	> 80
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	5000x10x4.1	24V	61	12.0	5511	1370	114	6500	-20...+40	105°	> 80

\*Value based on 1st meter



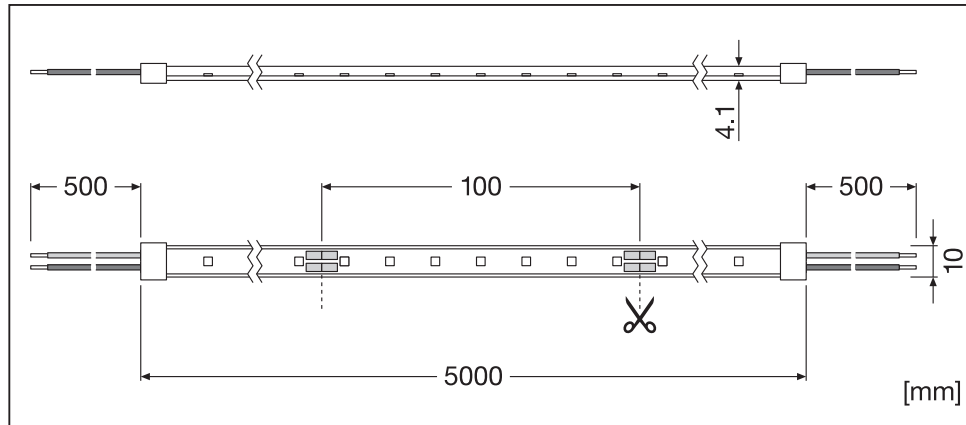


2



**A**

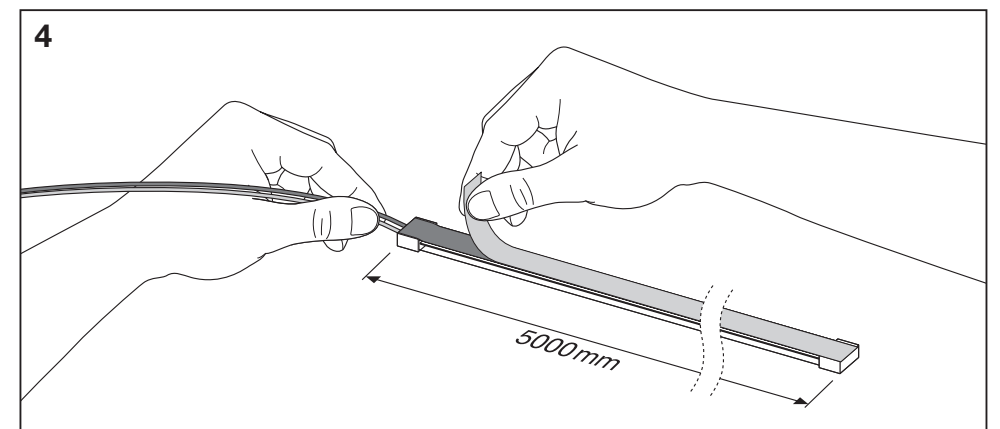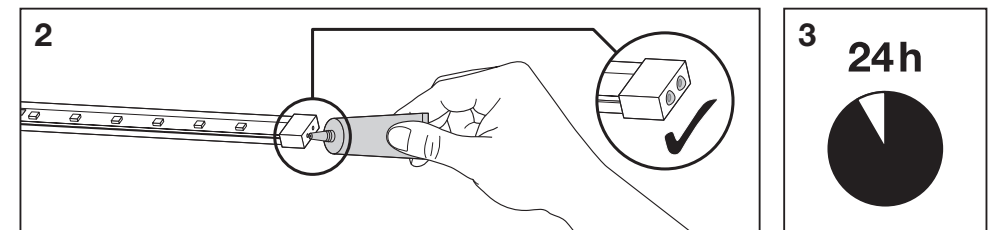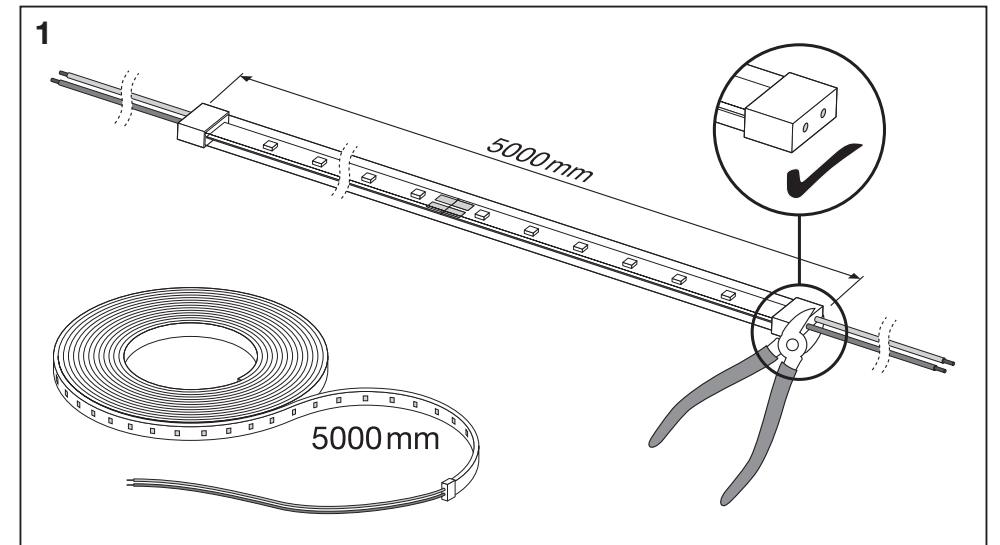







3

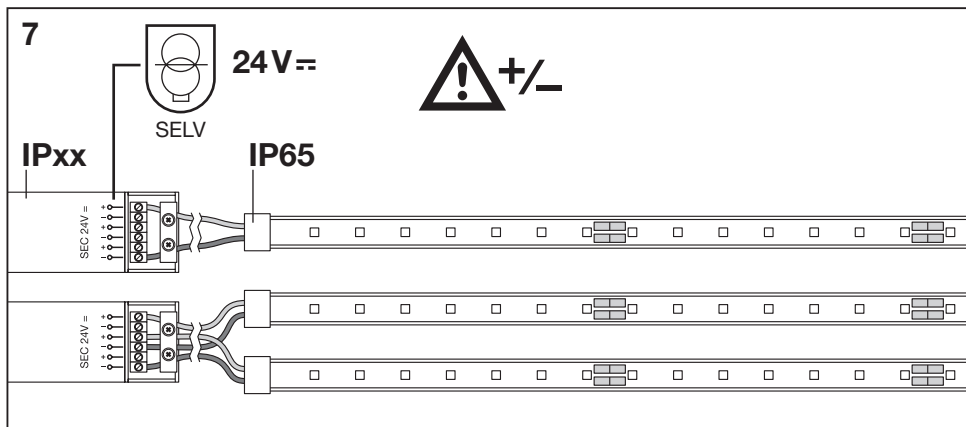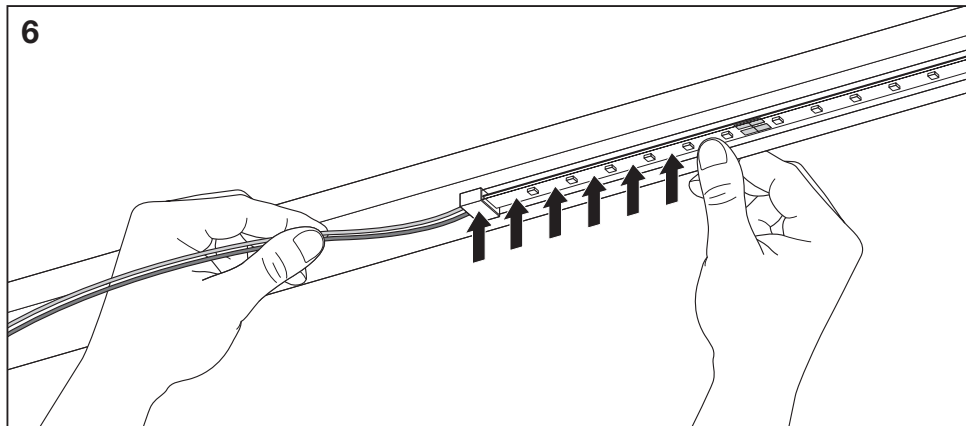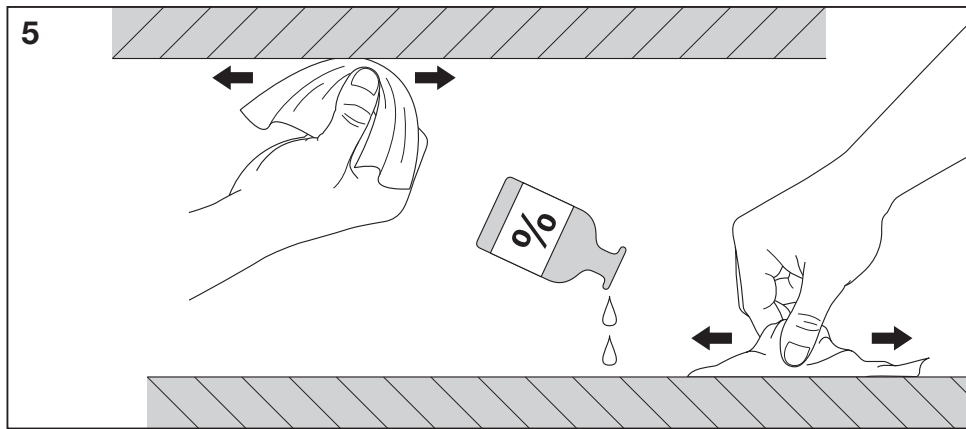

4

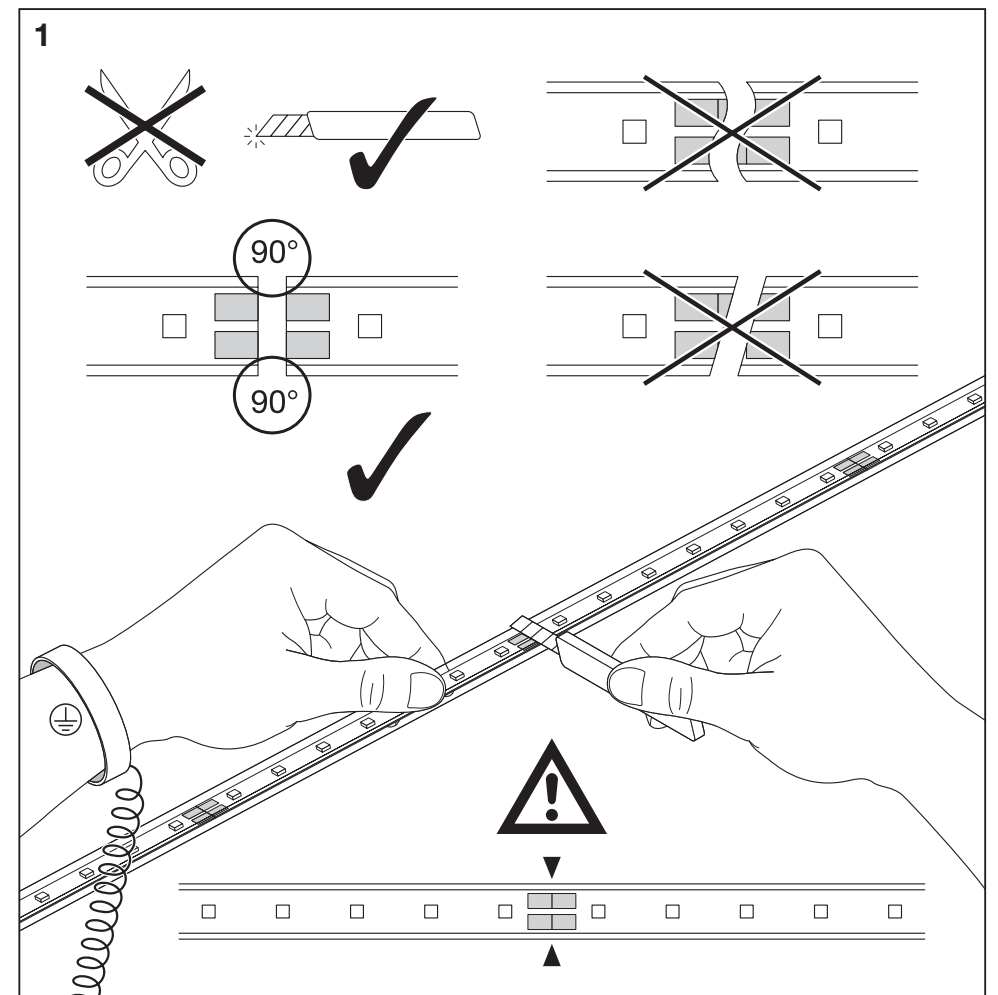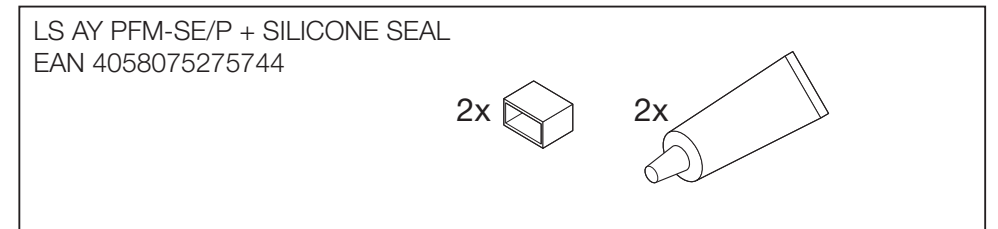

5

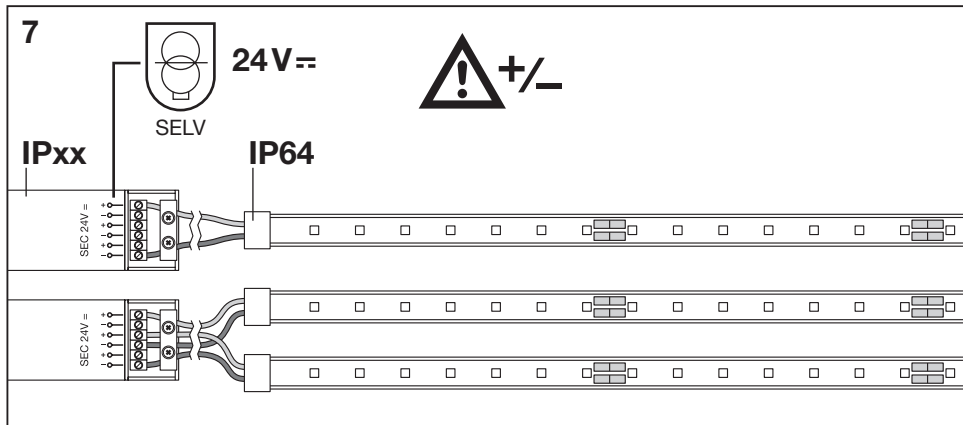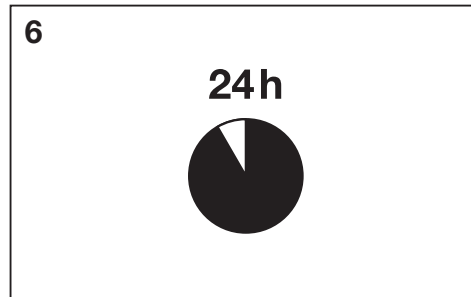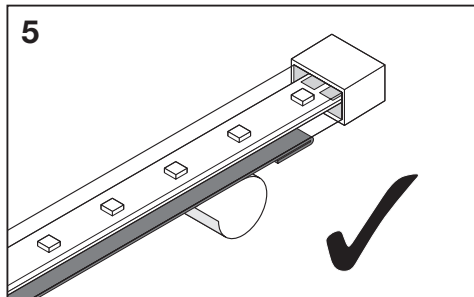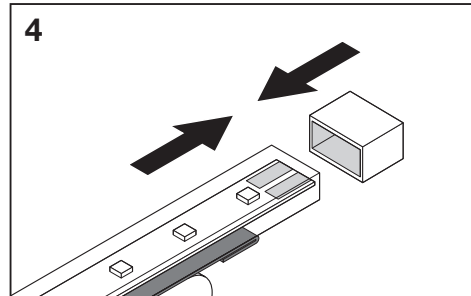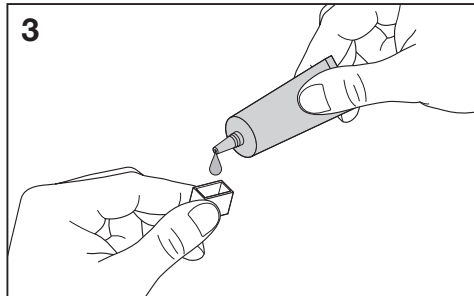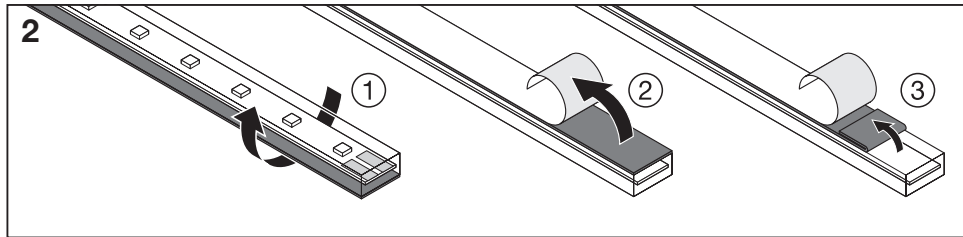

6

#22008  
black

score dimension 148 x 210 mm

Ⓛ Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. \*Wert auf der Basis des 1. Meters

Ⓜ The module is mounted using the double-sided adhesion tape on the reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended primers for various surfaces. The attachment materials themselves must be firm. Ensure the protective tape is completely removed. \*Value based on 1st meter

Ⓝ Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliqué sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silicones et particules de poussière. Veuillez observer les indications de 3M concernant la sous-couche primaire recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection. \*Valeur basée sur le 1er mètre

Ⓞ Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro biadesivo applicato sulla parte posteriore. Accertarsi che le superfici siano pulite e prive di grassi, olio, silicone e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente ai primer consigliati per le diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Avere cura di rimuovere completamente il nastro protettivo. \*Valore basato sul 1° metro

Ⓟ El montaje del módulo se realiza mediante la cinta adhesiva bilateral colocada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primer recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora. \*Valor basado en el 1.º metro

Ⓠ A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra no verso. Assegurar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observe as indicações da 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem fixados entre si. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida. \*Valor baseado no 1º metro

Ⓡ Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλητης ταινίας στην όπισθεν. Προσέξτε οι επιφάνειες να είναι καθαρές και ελεύθερες από λίπη, λάδια, σιλικόνη και ρυπογόνα σωματίδια. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του 3M ως προς τα συνιστώμενα Primer για διαφορετικές επιφάνειες. Τα υλικά στερέωσης πρέπει να είναι στερεά. Προσέξτε την πλήρη αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας. \*Τιμή με βάση το 1ο μέτρο

7

Ⓢ De montage van de module gebeurt met het op de achterkant aangebrachte dubbelzijdige plakband. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, silicone en vuildeeltjes. Neem de instructies van 3M met betrekking tot de aanbevolen primers voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zich vast zijn. Let erop dat de beschermtape volledig wordt verwijderd. \*Waarde gebaseerd op de 1e meter

Ⓣ Moduln monteras med hjälp av den dubbelsidiga tejp som sitter på baksidan. Det är absolut nödvändigt att ytorna är rena och fria från fett, olja, silikon och smuts. Beakta hänvisningarna från 3M avseende rekommenderad primer för olika ytor. Fastsättningsmaterialen måste vara fasta. Kontrollera att skyddsbandet avlägsnas helt. \*Värdet baserat på den 1:a metern

Ⓤ Moduuli asennetaan kääntöpuolella olevalla kaksipuolisella liimanauhalla. Varmista pintojen puhtaus. Niissä ei saa olla rasvaa, öljyä, silikonia eikä likahiukkasia. Ota huomioon 3M:n antamat ohjeet eri pintojen pohjusteista. Kiinnitysmateriaalien täytyy olla tukevia. Suojanauha on irrottettava kokonaan. \*Arvo ensimmäiselle metrille

ⓕ Moduln monteres med det dobbeltsidige limbåndet på baksiden. Vær nøye med at overflatene er rene og frie for fett, olje, silikon og partikler. Følg 3Ms anbefalinger for primere til forskjellige overflater. Festematerialene må ha godt hold. Vær nøye med å fjerne releasepapiret helt. \*Verdi basert på 1. meter

Ⓠ Modulet monteres vha. den på bagsiden anbragte dobbeltklæbende tape. Sørg for rene overflader, der skal være fri for fedt, olie, silikone og snavspartikler. Vær opmærksom på henvisningerne fra 3M vedrørende anbefalet primer til forskellige overflader. Fastgørelsesmaterialerne skal have den fornødne styrke. Sørg for, at beskyttelsesbåndet bliver fjernet helt. \*Tal baseret på den første meter

Ⓡ Modul se namontuje pomocí oboustranné lepicí pásky umístěné na jeho zadní straně. Povrch musí zůstat čistý, tzn. bez mastnot, olejí, silikonu a částecek nečistot. Dbejte pokynů 3M týkajících se doporučených primerů pro různé povrchy. Připevňovací materiály musí být pevné. Pozor, abyste ochranou pásku odstranili úplně. \*Hodnota založená na 1. metru

Ⓢ модуль происходит с использованием двухсторонней клейкой ленты, закрепляемой с обратной стороны. Обращайте внимание на наличие чистых поверхностей, на которых не должно быть жира, смазки, силикона и частиц грязи. Выполняйте указания 3M относительно рекомендованных грунтовок для различных поверхностей. Крепежные материалы сами по себе должны быть прочными. Следите за тем, чтобы защитная лента была полностью удалена. \*Значение основано на уровне освещенности на расстоянии 1 м

Ⓣ A modul felszerelése a hátoldalon elhelyezett, kétoldalas ragasztószalaggal történik. Ügyeljen arra, hogy a felületek tiszták, zsírtól, olajtól, szilikontól és szennyeződések-től mentesek legyenek. Ügyeljen a 3M felhívásaira a különböző felületekhez ajánlott primerekre vonatkozóan. A rögzítőanyagoknak önmagukban szilárdnak kell lenniük. Ügyeljen arra, hogy a védőszalagot teljesen eltávolította. \*Első méteren jellemző érték

#22008  
black  
score dimension 148 x 210 mm

Ⓟ Montaż modułu następuje przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej zamocowanej z tyłu. Należy zwrócić uwagę na czyste powierzchnie, które powinny być wolne od tłuszczu, oleju, silikonu i cząstek brudu. Proszę przestrzegać wskazówek 3M odnośnie gruntowań zalecanych dla różnych powierzchni. Materiały mocujące powinny być same w sobie mocne. Zwrócić uwagę na kompletne usunięcie taśmy ochronnej. \* Wartość na podstawie 1. metra

Ⓠ Montaż modułu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepiacej pásky umiestnenej na zadnej strane. Dbajte na čistotu povrchov, ktoré musia byť bez tuku, oleja, silikónu a častôčiek nečistôt. Dbajte na pokyny 3M týkajúce sa odporúčaných prímerov pre rôzne povrchy. Upevňovacie materiály musia byť vo svojej podstate pevné. Dbajte na úplné odstránenie ochrannej pásky. \*Hodnota na základe 1. metra

Ⓡ Modul montirajte s pomočjo obojstranskega lepilnega traku, ki je na njegovi zadnji strani. Bodite pozorni na čiste površine, na kateri ne sme biti masti, olja, silikona ali umazanije. Glede priporočenih osnovnih premazov za različne površine upoštevajte navodila podjetja 3M. Pritrdilni materiali morajo biti čvrsti. Bodite pozorni, da zaščitni trak v celoti odstranite. \*Vrednost na osnovi 1. metra

Ⓢ Modülün montajı arka tarafındaki çift taraflı yapışkan bantla yapılır. Gres, yağ, silikon ve kirlerden arındırılmış olmasi gereken yüzeylerin temiz olmasina dikkat edin. Çeşitli yüzeyler için tavsiye edilen primerle ilgili olarak 3M açıklamalarını dikkate alınız. Sabitleme malzemesinin sağlam olmasi gereklidir. Koriyucu şeridin tamamen çıkarılmasına dikkat edin. \*1. metreye bağlı değer

Ⓣ Montaża modula se vrši pomoću dvostrane ljepljive trake smještene na poleđini. Pazite na čiste površine, koje moraju biti bez masti, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavajte se uputa tvrtke 3M u vezi s preporučenom temeljnom bojom (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju biti čvrsti. Pazite na potpuno odstranjenje zaštitne trake. \*Vrijednost utemeljena na 1. metru

Ⓤ Montarea modulului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adezive, fixată pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsime, ulei, silicon și particule de impurități. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stratul-suport recomandat pentru diferite suprafețe. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzii de protecție. \*Valoare bazată pe primul metru

Ⓡ Montажът на модула се извършва с помощта на поставената на обратната страна двустранна залепваща лента. Обърнете внимание повърхностите да бъдат чисти, тоест по тях да няма мазнини, масло, силикон и мръсни частици. Спазвайте указанията на 3M относно препоръчаните грундови бои за различни повърхности. Закрепващите материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Махнете напълно предпазната лента. \*Стойност на базата на 1-вия метър

Ⓢ Mooduli montaaž toimub tagaküljel oleva kahepoolse kleepilindi abil. Pealispinnad peavad olema rasva-, õli-, silikooni- ja prahivabad. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatud kruntide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad. Põõrake tähelepänu sellele, et kaitselint oleks täielikult eemaldatud. \*Väärtus põhineb 1. meetril

Ⓣ Modulis montuojamas naudojant gale pritvirtintą dvipusę lipnią juostą. Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai būtų švarūs, ant jų nebūtų tepalo, alyvos, silikono ir purvo dalelių. Atkreipkite dėmesį į 3M rekomenduojamus įvairių paviršių pirmuosius dengiamuosius sluoksnius. Tvirtinamosios medžiagos turi būti tvirtos. Stebėkite, kad apsauginė juosta būtų tinkamu atstumui. \*Vertė, pagrįsta pirmuoju metru

Ⓤ Moduļa montāža tiek veikta ar aizmugurējā daļā uzstādītās abpusējās līmļentes palīdzību. Nodrošiniet, lai virsmas būtu tīras, un uz tām nebūtu tauku, eļļas, silikona un netīrumu daļiņas. Levērojiet norādījumus 3M, attiecībā uz dažādām virsmām ieteicamo praimeru. Stiprinājuma materiāliem jābūt ciešiem. Pārbaudiet, vai aizsargājošā lente ir pilnībā noņemta. \*Vērtība balstīta uz pirmās mērierīces rādījumu

Ⓡ Montaża modula se vrši pomoću dvostrane ljepljive trake smještene na poleđini. Paziti na čiste površine, koje moraju da budu bez masti, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavajte se uputstava firme 3M u vezi sa preporučenom farbom za grundiranje (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju da budu čvrsti. Paziti na potpuno odstranjenje zaštitne trake. \*Vrednost bazirana na 1. metru

Ⓣ Montаж модуля проводится за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, нанесеної зі зворотнього боку. Слідкуйте за тим, щоб поверхні були чистими, без мастила, жиру, silikonу і забруднень. Дотримуйтеся вказівок компанії 3M щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Монтажний матеріал повинен бути стабільним. Слідкуйте за тим, щоб захисну стрічку було повністю видалено. \*Значення на основі рівня освітленості на відстані 1 м

Ⓤ Бұл модуль екі жағы жабысқақ таспаның көмегімен орнатылады. Дәнекерленетін бет кірден, майдан, силиконнан және кір-қоқыстардан таза болуы керек. Әр түрлі беттерге ұсынылған праймерлер туралы 3M берген мәліметтерді оқыңыз. Бекіту материалдарының өздері мықты болуы керек. Қорғаныш таспаны толық алып тастаңыз. \*1-ші метрге қатысты өлшемдер



C10449058  
G11076434  
20.05.19



LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)